

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-05 Nr. _____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 677
3. Adresas Bokšto g. 7
4. Valdytojas (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

tūrinė erdvinė kompozicija – kompaktinė 2 a. su rūsiu ir pastoge (1973 m. restauruojant-pritaikant ŠV fasado Š dalyje pristatyta II a. su pastoge, P dalyje – tūriniai stoglangiai; V dalyje pristatyta rūsio patalpa; būklė gera); stogo forma – dvišlaitė (būklė gera); stogo dangos konstrukcija, dangos medžiaga ar jos tipas – čerpių dangos tipas;

įšplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės langų angos I-II a., stačiakampės ir arkinės durų angos I a. (būklė gera); angos rūsyje (būklė gera); plytu mūro nišos su segmentinėmis saramomis rūsyje, I a. (būklė gera); pusapskritės, stačiakampės plytu mūro nišos ŠV fasade (būklė gera); arkinė įvažiavimo anga ŠV fasade, stačiakampė su segmentine sarama PR fasade (būklė gera);

PR fasado architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – tinko medžiagos tipas ŠV fasade (būklė patenkinama);

konstrukcijos – akmenų ir plytu mūro pamatas (netyrinėtas); plytu ir lauko akmenų sienos rūsyje (būklė gera); tinkuotos plytu mūro sienos I, II a. (būklė gera); tinkuotas plytu mūro kontraforsas ŠV fasado PV dalyje (būklė gera); plytu mūro cilindriniai skliautai rūsyje (Š rūsio patalpu skliautai tinkuoti); tinkuoti plytu mūro cilindriniai ir buriniai skliautai I a. Š dalyje, kryžminiai – I a. P dalyje (būklė gera); tinkuotas plytu mūro cilindrinis skliautas įvažiavime (būklė gera); medinių gegninių stogo konstrukcijų tipas (būklė gera); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – medinių langų medžiagos ir skaidymo į 8 dalis tipas (būklė gera); dekoratyvinė iškaba iš įvairių metalų ir reljefinių kartušas PR fasade (DV 4520, Uk 15451) (būklė gera);

lubų, sienų, kolonų apdaila – sienų tinko medžiagos tipas I, II a. (-; būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentišumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra triju aukštų. Bokšto gatvės fasadas netinkuotas, geltonu plytu mūro(F01-05). Antrame ir trečiame aukštose yra aštuoni balkonai, dagelis sutvarkyti(F01, F06). Beveik visi fasade esantys langai pakeisti. Dalyje pastato pirmame aukštė yra komercinės paskirties patalpos(F02). Pirmame aukštė yra du jėjimai į butus su senomis medinėmis durimis(F07-08). Pastato centre yra pravažiavimo į kiemą anga su naujomis metalinėmis varčiomis(F09). Pravažiavimo danga betoninės trinkelės(F10), perdanga plytu ant metalinių sijų(F11). Pravažiavimo sienos išteptos dažais(F12-13). Kiemo fasadas tinkuotas, netvarkytas, daugelyje vietų

tinkas aptrupėjės(F14-18). Dalis pirmo aukšto fasado tvarkoma(F17). Balkonai fasade sutvarkyti.
Ant stogo irengti tūriniai stoglangiai(F20-21).

Šiaurinis kiemo korpusas triju aukštų, tinkuotas(F22). Pirmame aukšte langai su išorinėmis
apsauginėmis žaliuzėmis(F23). Antrame ir trečiame aukštuose dalis langų pakeisti, kiti seni(F24).
Fasadas netvarkytas.

Pietinis kiemo korpusas triju aukštų, tinkuotas, netvarkytas(F25-26).

Visų pastatų stogo danga – skarda, kaminai netinkuoti(F21). Kiemo danga – asfaltas, vidury kiemo
auga seni medžiai(F27-29). Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas ant kiemo ir šaligatvio dangų(F30-32).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 32 nuotraukos

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-05
 (metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(akta įforminėsio asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

Kestutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8




F9



F10



F11

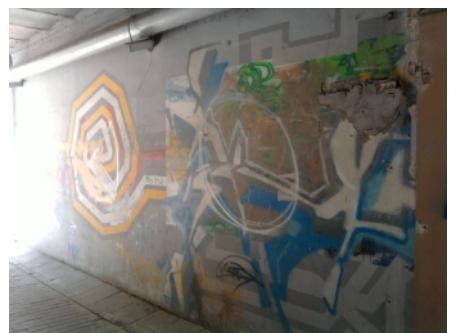

F12



F13




F14



F15



F16

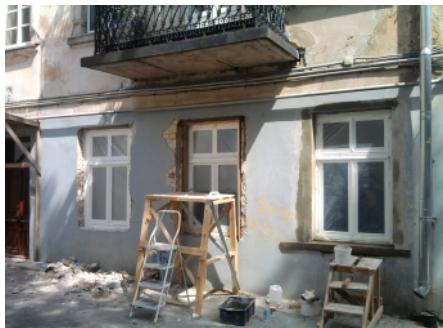

F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30



F31



F32