

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2013 – 07 Nr. 163  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Namy komplekso pirmas namas  
2. Kultūros vertybų registro unikalus kodas 28013  
3. Adresas Teatro g. 9  
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)  
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas  
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – kompaktinis, stačiakampio plano su rizalitu R fasade, 4 a. su pusrūsiu ir pastoge (būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė (rizalito stogo forma netyrinėta; būklė patenkinama); kiti stogo elementai – V pastato pusės stoglangis su stiklinėmis V laiptinės lubomis (stoglangis netyrinėtas, lubų būklė patenkinama);

įšplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – R fasado ir V fasado II-IV a. stačiakampės langų ir durų angos (R fasado I a. Š pusės langų angos keistos, buv. lango angos vietoje įrengta durų anga; būklė patenkinama); V fasado I a. arkinės langų ir durų angos (būklė patenkinama); V fasade arkinė, o R fasade - stačiakampė įvažiavimo anga (būklė patenkinama); V fasado arkinės ir stačiakampės nišos (būklė patenkinama); V fasado frontono tinkuoto plytų mūro juostomis į tris dalis sudalinta pusapskritė lango anga (būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas – architektūrinio sprendimo visuma (būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės – R fasado rizalitas su šoninėmis bei centrinėmis iškyšomis ir nusklembtais kampais (būklė patenkinama); V fasado vidurinysis tariamasis rizalitas ir jo pusapskritis laužtinis frontonas su atiku bei akroterijais kraštuose (frontono viršuje buvusi skulptūrinė kompozicija, vaizdavusi Žemės gaublį ir ant jo tupinčią pelėdą - neišliko; būklė patenkinama); V fasado du šoniniai tariamieji rizalitai su trikampiais frontonais ir atikais (būklė patenkinama); V fasado du erkeriai su II a. lenktais tinkuoto plytų mūro balkonais dekoruotais metalo turėklais viršuje, III a. lenktais balkonais su betoninių baliustrų turėklais bei IV a. stačiakampiais balkonais su betoniniais turėklais (būklė patenkinama); R fasado balkonai su dekoratyviais metalo turėklais (R fasado Š pusės III-IV a. ir P pusės IV a. balkonai prailginti; būklė patenkinama);

konstrukcijos – pamatas su R fasado tinkuoto plytų mūro cokoliu ir V fasado tašyto granito rustu cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotos sienos (netyrinėta); perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – V ir Š vidaus laiptai su metaliniais turėklais ir mediniai porankiai (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai – V fasado drožyba dekoruotos medinės išsprūdinės, dvivėrės, stiklintos durys su viršlangiu (būklė patenkinama); V laiptinės prieangio drožyba dekoruotos medinės stiklintos 4 dalių durys su viršlangais (būklė

patenkinama); V laiptinės I-IV a. vienvėrės ir dvivėrės medinės isprūdinės durys su mediniai apvadais ir sandrikais bei jų drožybiniu dekoru (būklė patenkinama); V laiptinės perėjimo į R laiptinę vienvėrės medinės isprūdinės, istiklintos durys (būklė patenkinama); V ir R fasadų langų medinės konstrukcijos ir skaidymas (kai kurie langai pakeisti; būklė patenkinama);

vidaus dekoras – V laiptinės I a. vestibiulio nerviūromis dekoruoti piliastrai su atlantų skulptūromis virš jų (būklė patenkinama); V laiptinės I a. figūrinis bareljefas su profiliuota apatinė dalimi (būklė patenkinama); V laiptinės I a. karnizas ir lubos su geometrinių formų lipdytiniu dekoru (būklė patenkinama); V laiptinės I-IV a. laiptų maršų apatinės plokštumos geometrinių formų lipdytinis dekoras (būklė patenkinama); V laiptinės I-IV a. laiptų aikštelių apatinės plokštumos kesonai su geometrinių formų dekoru (būklė patenkinama); V laiptinės IV a. profiliuotas karnizas (būklė patenkinama); grindų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga – V laiptinės profiliuoti teraco laiptai ir laiptinės aikšteliės (būklė patenkinama);

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra keturių aukštų, pagrindiniu (vakariniu) fasadu(F1-2), orientuotas į Teatro gatvę. Fasado pirmas aukštas sutvarkytas(F3-4). Fasade kai kurie langai pakeisti. Fasadas virš pirmo aukšto netvarkytas, nemažai vietų yra paveikta drėgmės, aptrupėjės tinkas(F5-7), karnizas taip pat dėl drėgmės poveikio aptrupėjės(F8-9). Pastate esantis pravažiavimas į kiemą be varčių(F10). Pravažiavimo danga – betonas(F11), perdanga – plokščia(F12). Kiemo fasaduose sutvarkytas tik pirmas aukštas(F16), virš pirmo aukšto faadai netvarkyti(F13-15), kai kurie langai pakeisti. Kiemo danga asfaltas ir betoninės trinkelės(F17). Lietaus vanduo nuo stogo gatvėje nuvestas ant šaligatvio(F18), kieme ant kiemo dangos(F19-21).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 21 nuotrauka

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kestutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16




F17



F18



F19

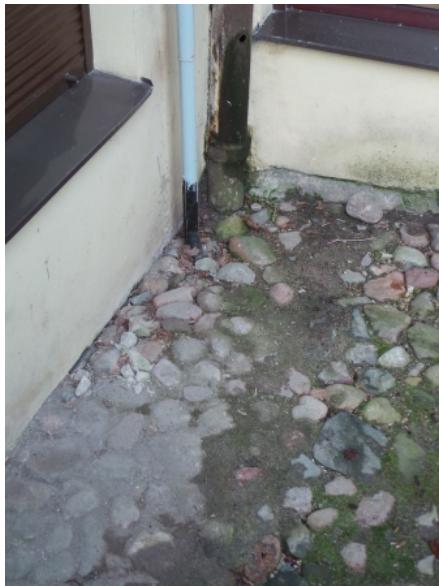

F20



F21