

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2015 – 05 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Alumnatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 772
3. Adresas Universiteto g. 4
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

Alumnatas yra Universiteto g. vakarų pusės ištisinėje namų eilėje, išsidėstęs į kvartalo vidų (senamiesčio 25 kvartalas). Erdvinė-tūrinė kompozicija uždara (į kiemą patenkama pro įvažiavimo arką). Rūmų struktūrą sudaro du kiemai: 4 trijų aukštų korpusai su galerijomis formuoja uždara keturkampį kiemą - šis kiemas yra būdingo XVII-XVIII a. kluatry tipo. Giliau (į vakarus) yra antrasis, buv. ūkinis kiemas ir dviejų aukštų klasicistinis korpusas. Pagrindinių korpusų aukštai yra to paties galerijų plano: skersinės sienos pertveria įvairaus didumo patalpas, į jas patenkama iš atvirų kiemo galerijų, dengtų kryžminiais skliautais. Vakaru korpusu yra buv. koplyčios skliautuota patalpa, apimanti antrą ir trečią aukštus. Rūmų p.r. kampe yra gotikiniai trijų patalpų rūšiai.

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas trijų aukštų, rytiniu fasadu orientuotas į Universiteto gatvę(F01). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos (knygynas ir kavinė). Cokolis dengtas marmuro plokštėmis, tinkas virš cokolio vietomis nutrupėjęs, dažai apsilupę(F03-04,06). Langai fasade pakeisti(F02-03). Arkiniame įvažiavime į kiemą(F05) yra metalinės varčios(F07). Įvažiavimo danga – bazalto trinkelės(F08), perdanga – cilindrinis skliautas(F09). Vidinį kiemą supa keturi pastato korpusai. Rytinis, pietinis ir vakarinis korpusai (F10-12) yra su galerijomis(F16-18) per visus tris aukštus. Šiauriniame korpusu galerija yra tik pirmame aukšte(F13). Galerijų kolonų bazės paveiktos grėgmės, tinkas aptrupėjęs(F14-15). Galerijų sienos vietomis oaveiktos grėgmės(F19). Galerijų grindų danga – keraminės plytelės(F20-21). Kieme lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F22-23). Stogo danga – keraminės čerpės(F24). Kaminiai mūriniai(F25), kiti nutinkuoti(F26). Kiemo danga – bazalto trinkelės(F27). Vakariame kiemo korpusu yra pravažiavimas į kitą kiemą su metalinėmis varčiomis(F28-29). Pravažiavimo danga – bazalto trinkelės(F30), perdanga – cilindrinis skliautas(F31). Kitame kieme esančty pastato fasadai sutvarkyti, pirmame aukšte langai pakeisti(F32-35). Cokolis vietomis aptrupėjęs, lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F36-37). Kiemas grįstas betoninėmis trinkelėmis(F38).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2015 m. 38 nuotraukos
10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-05  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4




F5




F6



F7

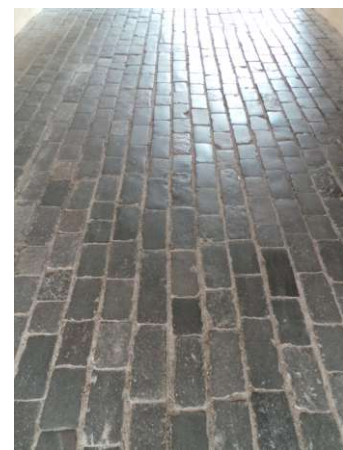

F8

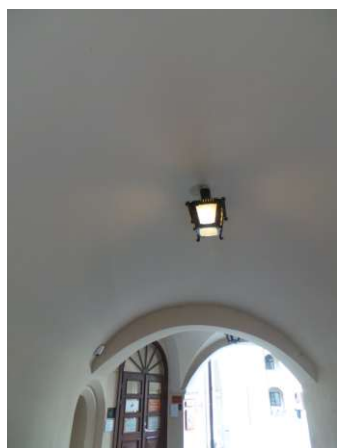

F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16




F17




F18



F19

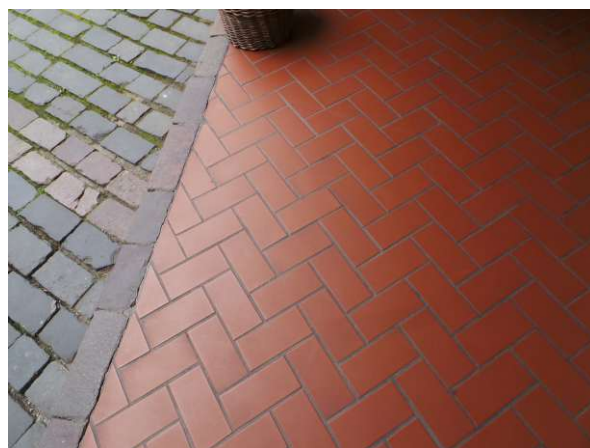

F20

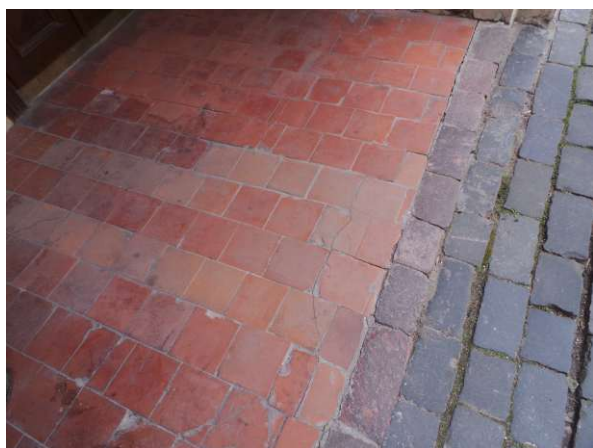

F21



F22



F23



F24




F25



F26



F27

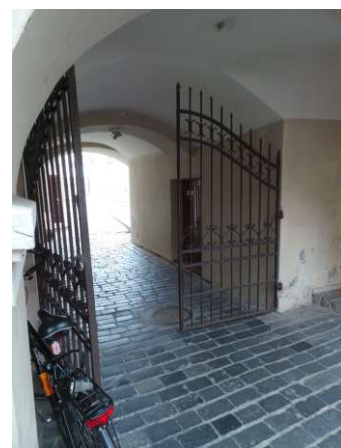


F28



F29



F30

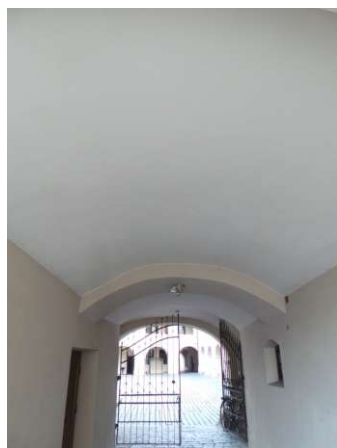

F31



F32



F33



F34



F35



F36



F37



F38

F39

F40