

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012-10 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas _____ *namas*
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _____ 758
3. Adresas _____ *Rūdninkų g. 10*
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____ *valstybės saugomas*
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

tūris – pusiau atviras, „L“ raidės formos plano, 2 a. su pastoge ir rūsiu po ŠR pastato dalimi (PR pastato dalis nugriauta 1944 m., tačiau išliko rūsys); stogo forma – gatvės korpuso – dvišlaitė, kiemo korpuso – šlaitinė; stogo dangos medžiaga - molio čerpių dangos tipas (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – plytų mūro segmentinių, pusapskričių saramų rūsiu, I, II a. vidaus angos bei nišos (būklė gera); pusapskrittės saramos įvažiavimo į kiemą anga su tarpuvartės skliauto plafonu žymėmis (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – ŠV fasado architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – ŠV korpuso PR fasado pusapskričių saramų II a. galerija su arkada (dalis atkurta 1954 m., 1977-82 m.; būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – kiemo fasadų tinkuoto plytų mūro pastogės ir arkados stulpų karnizai (PR korpuso PR fasado analogiškas pastogės karnizas sumūrytas 1977-82 m.; būklė gera); ŠV korpuso PR fasado tinkuoto plytų mūro tarpaukštinės traukos tipas (būklė gera); kiemo fasadų tinko tipas (būklė gera);

konstrukcijos – pamatas su plytų mūro rūsiu sienomis (pamatas netyrinėtas, rūsiu sienose pasitaiko pavienių akmenų; rūsiu sienų būklė gera); plytų mūro sienos (būklė gera); plytų mūro rūsiu cilindriniai skliautai (būklė gera); ŠV korpuso PR fasado II a. galerijos tinkuoto plytų mūro kryžminiai skliautai (būklė gera); rūsiu patalpos Nr. 1, įvažiavimo į kiemą angos tinkuoto plytų mūro ramstinės arkos (įvažiavimo į kiemą angos ramstinės arkos su stilizuotomis pasparomis; būklė gera); stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai - ŠV fasado langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (būklė gera); ŠV fasado medinių dvivėrių dvisluoksnių, iš išorės apkaltų „eglude“ vartų tipas (būklė gera);

buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos – pastato rūsys, susidedantis iš trijų patalpu, dengtų cilindriniais skliautais (rūsys netyrinėtas, pastatas galutinai nugriautas 1954 m.); tinkuoto plytų mūro siena su nišomis PR teritorijos dalyje (siena panaudota statant naują TRP 4 pastatą; būklė gera);

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais 25504 teritoriją);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, UIP, URI);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas _____ Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu (vakariniu) fasadu orientuotas į Rūdninkų gatvę(F01). Pirmame aukšte vienas langas pakeistas(F02), antrame aukšte visi langai pakeisti(F03). Cokolis pažeistas druskų ir drėgmės(F14). Pastato centre yra pravažiavimas į kiemą(F04) su medinėmis varčiomis(F05-06). Pravažiavimo danga betoninės plytelės(F07), perdanga cilindrinis skliautas(F08). Pravažiavimo sienos paveiktos drėgmės, tinkas apsilupęs(F13). Kiemo fasade antrame aukšte yra arkada(F09). Pirmame aukšte yra vienas plastikinis

langas(F09), kitas langas nekeistas su metalinėmis išorinėmis grotomis(F11). Antrame aukšte langai pakeisti(F10). Stogo danga keraminės čerpės, kiemo danga betoninės plytelės(F12). Lietaus vanduo nuo stogų nevestas ant šaligatvio(F15) ir ant kiemo dangos(F16).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 16 nuotraukų

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-10
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3




F4



F5



F6

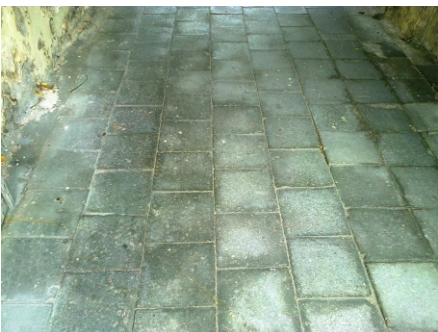

F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16