

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2011-12 Nr.
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namų komplekso šiaurės namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27461
3. Adresas Subačiaus g. 6
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas *tūris – uždaras, trapecijos formos plano su keturkampio plano vidiniu kiemu, 2 a. su pastoge ir rūšiais (prie R ir kiemo fasadų šliejasi keletas naujai įrengtų priestatų; būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė (Š ir R bei kiemo V ir P fasadų pusėse yra XX a. pab. – XXI a. pr. įrengtų tūrinių ir „Velux“ tipo stoglangių; būklė gera); dangos medžiaga – molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – geltonų plytų mūro dūmtraukių tipas (dalis dūmtraukių pakeista; būklė patenkinama); aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – rūšio patalpų segmentinių ir pleištnių saramų durų angos ir sienų nišos (būklė gera); XVII a. stačiakampės Š fasado II a. langų angos (daugumos angų vieta buvo keičiama įvairiais laikotarpiais, dalis angų atstatyta į buvusias vietas po linijiniais sandrikais; būklė patenkinama); segmentinės saramos P ir pusapskritė Š fasado įvažiavimo į kiemą vartų angos (būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės – R fasado rizalitas (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – Š fasado ir R fasado Š dalies II a. langų tinkuoto plytų mūro linijiniai profiliuoti sandrikai (būklė patenkinama); Š fasado V dalies tinkuoto plytų mūro profiliuotų palangių traukų tipas (autentiškų palangių traukų neišliko, dalis jų atkurta remiantis architektūriniais tyrimais); tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas, P fasade dekoruotas smulkiais dantukais (būklė patenkinama); XVII pr. Š sienos polichromija, tapyto ornamentinio dekoru fragmentai (1999 m. daryti Š fasado polichrominiai tyrimai, 15.2; būklė bloga); sienų tinkas (būklė bloga); konstrukcijos – pamatas su akmenų ir plytų mūro rūšio sienomis (pamatas netyrinėtas; rūšio sienų būklė patenkinama); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); rūšio patalpų Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plytų mūro cilindriniai skliautai (yra išlikusių cilindrinų skliautų ir kitose rūšio patalpose; būklė gera); medinės sijinės tarpaukštinės perdangos (būklė patenkinama); įvažiavimo vartų tinkuotų plytų mūro cilindrinis skliautas su liūnetėmis ir nerviūromis (būklė patenkinama); I a. patalpų Nr. 2, 3, 5 tinkuotų plytų mūro cilindriniai skliautai (skliautuotų lubų yra išlikę ir kitose I a. patalpose; būklė patenkinama); Š fasado tinkuotų plytų mūro kontraforsai (būklė patenkinama); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – I a. laiptinių Nr. 1, 2 medinių laiptų tipas (būklė bloga); stalių ir kiti gaminiai – Š fasado V pusės II a.*

langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (langai atkurti pagal XVII a. pr. analogus, remiantis architektūriniais tyrimais, žr. 15.2; būklė gera);

lubų, sienų, kolonų apdaila – vidaus patalpų sienų tinkas (dalyje patalpų rasta XVIII pr., XIX a. pr. tapybinio augalinių motyvų frizo fragmentu);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, stovi šiaurinėje kiemo dalyje, trapecijos formos plano su keturkampiu vidiniu kiemu. Pietinis namo fasadas(F1-2) yra tinkuotas. Fasado dažai išblukę, tinkas daugelyje vietų yra nubyrėjęs(F4-10). Langai fasade yra pakeisti, plastikiniai, skirtingo skaidymo(F2). Lietaus vanduo nevedamas ant kiemo dangos(F8-9), lietvamzdžiai aplamdyti. Centrinėje fasado dalyje yra pravažiavimas į vidinį kiemą(F10). Pravažiavimo perdanga - tinkuotų plytų mūro cilindrinis skliautas su liunetėmis ir nerviūromis(F12-15), tinkas daugelyje vietų nubyrėjęs. Pravažiavimo danga – asfaltas(F11). Pravažiavime sienų tinkas nubyrėjęs.

Pastato rytinio fasado dažai išblukę, pirmas aukštas naujai nutinkuotas(F38-40). Fasade langai pakeisti. Šiaurinėje fasado dalyje pirmame aukšte yra pristatytas prieangis, apkaltas plastikinėmis dailylentėmis ir dengtas skardine čerpių imitacijos danga(F42). Virš prieangio antrame aukšte yra balkonas. Ant stogo įrengti įvairūs tūriniai ir plokštuminiai stoglangiai(F44-45). Lietaus vanduo nuvedamas ant kiemo dangos(F46). Šiaurinio fasado(F47) dažai išblukę, tinkas daugelyje vietų nubyrėjęs. Cokolis pažeistas drėgmės. Prie fasadų esančių kontraforsų tinkas vietomis nubyrėjęs, plytos paveiktos drėgmės. Ant stogo yra vienas tūrinis ir vienas plokštuminis stoglangis(F48). Stogo danga keraminės čerpės, dalinai tvarkyta.

Kiemo šiauriniame fasade antrame aukšte virš pravažiavimo yra nedidelis langelis(F16), pakeistas. Kairėje pravažiavimo pirmame aukšte yra dvivėriai metaliniai vartai į patalpą(F17), dešinėje naujai pastatytas prieangis su vienašlaičiu stogeliu(F18). Stogo danga keraminės čerpės, kaminais netinkuoti(F16). Kiemo rytinio fasado(F19) dažai išblukę, tinkas vietomis nubyrėjęs(F22-23). Fasade pakeisti du langai antrame aukšte(F20, F22). Prie šio fasado įrengta vieta želdiniams(F20). Dalis kaminų tinkuoti su apskardintom galvutėm(F21). Kiemo pietinio fasado dažai išblukę, tinkas daugelyje vietų nubyrėjęs(F24-26). Prie fasado naujai pastatyti atviri mediniai laiptai į antrą aukštą(F26-28). Langai fasade pakeisti, mediniai. Ant stogo esantis kaminas netinkuotas apskardinta galvute(F29). Stoge įrengtas plokštuminis stoglangis(F30). Kiemo vakarinio fasado dažai išblukę, tinkas nubyrėjęs(F31-32). Langai ir durys pakeisti(F31-33). Ant stogo įrengti dviejų tipų tūriniai stoglangiai(F31-32, F34). Kaminais netinkuoti, apskardintom galvutėm(F34). Kieme vienas lietvamzdis prijungtas prie lietaus vandens surinkimo kanalizacijos(F36), kitais lietvamzdžiais lietaus vanduo nuvedamas ant kiemo dangos(F23, F33, F35). Kiemo danga asfaltas(F37).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2011 m. 48 nuotraukos _____

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2011-12
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29




F30



F31



F32

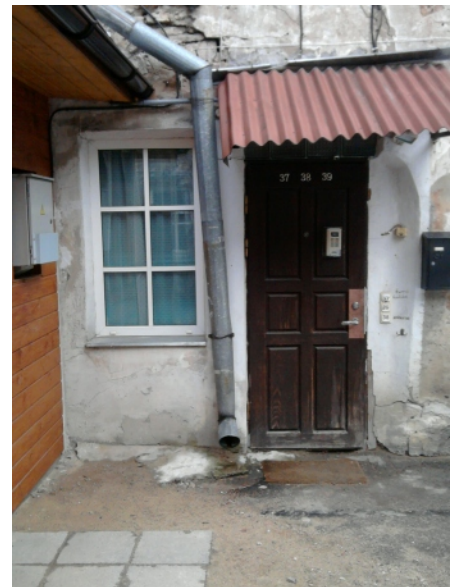

F33



F34



F35



F36



F37



F38



F39



F40



F41



F42



F43



F44



F45



F46



F47



F48