

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2013 – 07 Nr. 164  
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Namų komplekso antras namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28014
3. Adresas Teatro g. 9
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:**

tūris – atviras, netaisyklingos L raidės formos plano, 2 a. (pastatas Š pusėje prailgintas, V fasado P dalyje užstatyta mansarda, pristatytas priestatas; būklė patenkinama); stogo forma – vienslaitė (būklė gera);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – V fasado stačiakampės langų angos (dalis angų pakeistos; būklė patenkinama); P pastato dalies Š fasado I a. arkinė lango anga (būklė patenkinama); P pastato dalies V fasado arkinė vartų anga (iš dalies užmūryta; būklė bloga);

fasadų architektūros tūrinės detalės – V fasado P dalies balkonas su metalo turėklais (būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – V fasado tinkuoto plytų mūro profiliuotas karnizas ir tarpaukštinė trauka (būklė patenkinama);

konstrukcijos – pamatas su tinkuoto plytų mūro cokoliu (pamatai netyrinėti, cokolio būklė patenkinama); tinkuotos plytų mūro sienos (būklė patenkinama); perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta);

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra dviejų aukštų, stovi kiemo pietrytinėje dalyje(F1). Vakarinis pastato fasadas sutvarkytas, langai pakeisti, dažytas keliomis spalvomis(F1-4). Šiaurinis fasadas nedažytas, langai pakeisti(F5). Rytinio fasado šiaurinė dalis naujai nutinkuota, nedažyta, pietinė dalis netvarkyta(F6). Kaminai tinkuoti, stogo danga – metalo lakštų, čerpių imitacija(F8). Kiemo danga – betoninės trinkelės(F9). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F10) ir ant kiemo dangos(F11).

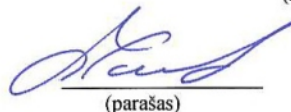
PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 11 nuotraukų

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12